* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.


CLAIMS

(57) [Utility model registration claim]

[Claim 1] In the motor-scooter mold car which attached in the car body the power unit in which the engine and rear wheel which made the cylinder project [the order in one side face of a change gear] to the car front were arranged free [rocking] through the support section and a suspension unit, respectively by the anterior part and posterior part Establish an exhaust port in the inferior surface of tongue of said cylinder, and it turns to this exhaust port to car back. Sequential connection of an exhaust pipe, an expansion chamber, a tail pipe, and the muffler is carried out. Said exhaust pipe It bends from said exhaust port caudad to U typeface, and is arranged at the front-face side of said change gear. Said expansion chamber In the range from the front-face side of said change gear to the anti-change gear side of said rear wheel via a side same as the above, ups-and-downs arrangement is carried out at the shape of a crank. Said tail pipe Installation arrangement is carried out so that it may become said rear wheel and parallel from the back end of said expansion chamber towards car back. Said muffler An air cleaner is arranged. it arranges to the back end of said tail pipe -- having -- the anti-rear wheel side front of said tail pipe -- these tail pipe and parallel -- and the alienation from the tail pipe concerned -- so that it may be in a condition While preparing new mind inhalation opening of this air cleaner in the side of said expansion chamber

BEST AVAILABLE COPY

Drawing selection Drawing 1

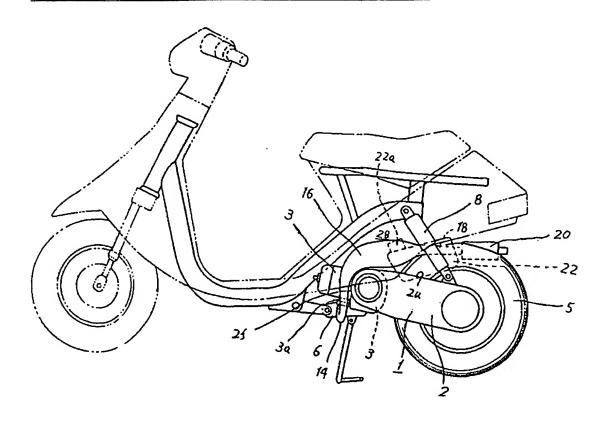

[Translation done.]

(19)日本国特許庁 (JP)

(51) Int (4 6

(12) 実用新案登録公報(Y2)(11)與明新案整與科号

77

第2503416号

(45) 発行日 平成8年(1998) 7月3日

绘明和基

宁山敷布采县

(24)登錄日 平成8年(1996)4月25日

技術变示的所

(51)Int.CL*	部別配号 厅内整型番号	11 经常农水配所
B62M 7/02		B62M 7/02 N
B60K 13/02		B 6 0 K 13/02 Z
13/04		13/04 C
B62M 7/02		B62M 7/02 W
7/06		7/06
.,		前求項の数1(全 5 頁)
(21)出職番号	実顧時63-5358	(73)実用新梁権者 999999999
		スズキ株式会社
(22)出發日	昭和63年(1988) 1 月21日	静岡県浜松市高塚町300谷地
		(72)考集者 佐藤 之信
(65)公與番号	実関平1−111091	静岡県浜松市宮塚町1864—11
(43)公開日	平成1年(1989)7月26日	(72)考案者 笠嶋 祐一
		節岡県浜松市住吉3-4-5
		(72)考案者 益巻 日出夫
審判番号	¥6-20733	静岡県抗松市佐鳴台 1 一17—16
		(72)考案者 田中 粧司
		静岡県浜松市佐鳴台 2 —14—12
		(74)代理人 弁理士 藤本 博光
		合磁体
		容利長 植崎 明
		岩利官 第山 飲昭
		容判官 鈴木 法明
		最終質に続く

(54) 【考案の名称】 スクーター型電輌におけるエンジンの吸引気装置

1

(57)【冥用新案登録請求の範囲】

【請求項1】変速機の一側面における前後に、シリンダ ーを車輛前方へ突出させたエンジンおよび後輪が配設さ れたパワーユニットをその前部および後部でそれぞれ軸 支部およびクッションユニットを介して草体に揺動自在 に取り付けたスクーター型車輛において、前記シリンダ 一の下面に俳気口を設け、この俳気口には真価後方へ向 けて、エキゾーストパイプ、エキスパンションチャンバ ー テールパイプおよびマフラーが順次連結され、前記 曲紙まれて前記交渉級の前面側に及還まれ 前記でキス

てかつ前記後輪と平行になるように延設配置され、前記 マフラーは、前記テールバイブの後端に配置され、前記 テールパイプの反後輪側前方にはこのテールパイプと平 行にかつ当該テールパイプから離間状態になるようにエ アクリーナが配置され、このエアクリーナの新気吸入口 を前記エキスパンションチャンバーの側方に設けるとと もに、当該エアクリーナーの新気排出口と前記シリンダ 一の吸入口とはキャブレターを介して新気導入管で連結 され、この新気導入管が前記エキスパンションチャンバ エキゾーストバイブは、前記排気口からひ字形に下方に 10 一よりも前方に配置されたことを特徴とするスクーター のモンバンンの推会歧際

実登2503416

(従来の技術とその問題点)

スクーターにあっては、エンジンの一側に役方に伸び る駆動装置が置かれ、駆動装置の後部に後輪を回転自在 に支承するパワーユニットが装着されるようになってい る関係で、エンジンは後輪の直前に配置されるようにな

3

一方、スクーターの俳気系には、周知のようにエンジ ンのシリンダーに設けた排気孔にエキゾーストバイプを 介してエキスパンションチャンバー(以下、単にを「エ するテールパイプ後端にマフラーを連結してなるものが ある。エキパンは主として、俳気の騒動波を有効に利用 して排気の背圧を少なくし、これによって高出力にする ものであり、また、マフラーは、俳気の騒音を低減する ものである。

排気の脈動波を有効に利用できるようにするためにエ キバンには十分な長さと膨脹を確保する必要がある。し かしながら、一般にスクータにあっては、エンジンの位 置が後輪に近くまた緋気管は後輪よりも後方へ突出しな いように規制されているため、および他の模成部村の配 20 置関係の都台で自ずとエキバンの長さと膨脹度合いとが 制限されてしまうため、十分に脈動波を利用できない場 台が考えられた。

一方、例えば、真関昭61-138693号公報で示すよう に、エアークリーナーの新気吸入口近傍にエキゾースト パイプを配置するようにしたものにあっては、エキゾー ストバイプで暖められた大気をエアークリーナーが吸入 してしまうため、空気密度が低下して吸気効率が下り、 出力を低下させしてしまい易い。これを防止するには、 エアークリーナーの吸入口近傍にマフラーを配置しない ようにすればよいが、他の構成部材との配置関係や設置 スペース、デザイン上の制限を受けて、これまでうまい 対策を見い出せなかった。

とのため、エアークリーナーの新気吸入口近傍にマフ ラーを配置しないでもよい新たな技術の提供が望まれて しった。

〔考案の目的〕

との考案は、エンジンが後輪に近い形態のスクータ型 直輛であっても十分にエキバン長を確保して排気の脈動 波を有効に利用できるとともに、エアークリーナーの新 40 気吸入口から排気管による熱気を吸入しないようにでき る新規なスクーターのエンジン吸錐気装置を提供するこ とを目的とする。

【考案の目的を達成するための手段】

そこで、本考案者は上記目的達成のために、次の手段 **ル老えた せかわれ 水老忠スカーヤーのエンジン昭維**

取り付けたスクーター型車輛に関する。そして、前記シ リンダーの下面に排気口を設け、この排気口には車輌後 方へ向けて、エキゾーストパイプ、エキスパンションチ ャンバー、テールパイプおよびマフラーが順次連結さ れ、エキゾーストパイプは、前記継気口からU字形に下 方に曲折されて前記変速機の前面側に配置され、エキス パンションチャンバーは、前記変速機の前面側から同上 面を経由して前記後輪の反変速機側に至る範囲において クランク状に曲折配置され、テールバイブは、エキスパ キパン」という。)を連結し、このエキパン後部に位置 10 ンションチャンバーの後端から草輛後方に向けてかつ前 記後輪と平行になるように延設配置され、マフラーは、 前記テールパイプの後端に配置され、前記テールパイプ の反後輪側前方にはこのテールパイプと平行にかつ当該 テールパイプから離間状態になるようにエアクリーナー が配置され、このエアクリーナーの新気吸入口を前記エ キスパンションチャンバーの側方に設けるとともに、当 該エアクリーナーの新気排出口と前記シリンダーの吸入 口とはキャブレターを介して新気導入管で連結され、こ の新気導入管が前記エキスパンションチャンバーよりも 前方に配置されるようにした。

(作用)

(2)

したがって、この考案によれば、エキゾーストバイプ は、前記排気口からU字形に下方に曲折され、またエキ スパンションチャンバーは、クランク状に曲折配置され ので、エンジンの位置が後輪に近い形体のスクータ型真 輌であってもその排気系を長く設定できるようになる。 そして、エキスパンションチャンバーは、前記変速機の 前面側から同上面を経由して前記後輪の反変速機側に至 る節囲に配置されているので、エキスパンションチャン バーを車輌下部に設置した場合と比べエキスパンション チャンバーの膨脹部分が地面に接触してしまう心配もな

また、エアクリーナーは、テールブイブの反後輪側前 方においてテールパイプから離間状態になるように配置 され、かつエアクリーナーの新気吸入口を前記エキスパ ンションチャンバーの側方に設けたので、テールバイブ から発する高熱によってエアクリーナーが暖められるこ とがない。同様にエアクリーナーの新気緋出口と前記シ リンダーの吸入口とを新気導入管で連結し、この新気導 入管を前記エキスパンションチャンバーよりも前方に配 置したので、エアクリーナーに吸入される新気が暖まる ことがない。

(考案の模成)

以下、本考察スクーター型車輌におけるエンジン吸排 気装置を図面に示す実施例によって説明する。

パワーっとっトーは 交流器?の一個前である歯師台

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontentdben.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/N... 9/9/2005

ト8を介して、スクータの事体10に揺動自在に取り付け られている。シリンダー3の下面には排気口32が設けら れており、この排気口Jakkは草輛後方へ向けて、エキゾ ーストパイプ14、エキスパンションチャンバー16、テー ルパイプ18およびマフラー20が順次連結されてエンジン 4の排気系23を構成している。

エキゾーストバイプ14は、排気口3aからU字形に下方 に曲折されて変速機2の前面側2fに配置されている。

エキスパンションチャンバー16は、変速機2の前面側 **範囲においてクランク状に曲折配置されている。**

テールパイプ18は、エキスパンションチャンバー16の 後端から車輛後方に向けてかつ後輪5と平行になるよう に延設配置されている。

マフラー20は、テールバイブ18の後端において、後輪 5の後端よりも後方に突出しないように配置されてい

そして、テールパイプ180反後輪側前方には、テール バイブ18と平行にかつテールバイブ18から離間状態にな クリーナー22の新気吸入口22aは、エキスパンションチ ャンバー15の側方に設けられ、エアクリーナー22の図示 しない新気排出口とシリンダー3の吸入口30とをキャブ レター24を介して新気導入管26で連結し、この新気導入 管26をエキスパンションチャンバー16よりも前方に配置 し、キャプレター24と後輪5との間の空間部28をエキス パンションチャンバー16が十分な膨脹形体を確保し得る 大きさになるように設定してある。

このようにしてエンジン4の吸気系29が形成される。 そして、この吸気系29と排気系23とをエンジン4の吸錐 30 気装置30と称する。

しかして、このような吸排気装置30における排気系23 にあっては、エキゾーストパイプ14は、緋気口3aからU 字形に下方に曲折され、また、エキスパンションチャン バー16は、クランク状に曲折配置されので、エンジンの 位置が後輪に近い形体のスクータ型車輛であってもその 排気系23を長く設定できるようになる。したがって、緋 気の騒動波を有効に利用することができる。さらに、エ キスパンションチャンバー16は、変速機2の前面2f側か ら同上面2uを経由して後輪5の反変速機側に至る範囲に 40 配置されているので、エキスパンションチャンバー15を **車輛下部に設置した場合と比べエキスパンションチャン**

バー16の膨脹部分が地面にバンクしたときに接触してし まろ心配もない。そして、エキスパンションチャンバー 16の組み付けにあたり、変速機2の上面2uにエキスパン ションチャンバー16を仮置きすることができるので組み 立てにも便利である。

また、吸鲱気装置30における吸気系29にあっては、エ アクリーナー23は、テールハイブ18の反後輪側前方にお いてテールパイプ18から能間状態になるように配置さ れ、かつエアクリーナー220新気吸入口22aをエキスパ 2fから同上面2uを経由して後輪5の反変速機側5aに至る 10 ンションチャンバー16の側方に設けたので、テールパイ プ18から発する高熱によってエアクリーナー22が暖めら れることがない。同様にエアクリーナー22の新気排出口 とシリンダー3の吸入口36とを新気導入管25で連結し、 この新気導入管26をエキスパンションチャンバー16より も前方に配置したので、エアクリーナー22に吸入される 新気が暖まるととがなく、したがって、シリンダー3内 に冷気を導入できるようなる。したがって、エンジン4 の出力向上を期待できる。

さらに、キャブレター24と後輪5との間の空間部28を るようにエアクリーナー22を配置してある。また、エア 20 エキスパンションチャンバー16が十分な膨脹形体を確保 し得る大きさになるように設定せしめておけば、これに よっても绯気の騒動波を有効に利用することができる。 【果校の容集】

> この考案によれば、エンジンが後輪に近い形態のスク ータ型車輌であっても十分にエキバン長を確保して排気 の騒動波を有効に利用できるとともに、エアークリーナ 一の新気吸入口から排気管による熱気を吸入しないよう にできる。

【図面の簡単な説明】

図は本考案の一実施例を示し、第1図は側面図、第2図 は拡大した平面図である。


(符号の説明)

1……パワーユニット、2……変速機、2f……前面、2u ------上面、3------シリンダー、3a------排気口、3b------吸 入口. 4 ……エンジン、5 ……後輪. 6 ……軸支部、8 -----クッションユニット、1G…… 直体、14……エキゾー ストパイプ、16……エキスパンションチャンバー、18… ···テールパイプ、20·····マフラー、22····・エアクリーナ ー、22a······ 新気吸入口、23······ スクーターのエンジン 排気系、24·····キャブレター、26·····新気導入管、29··· …スクーターのエンジン吸気系、ガ……スクーターのエ ンジン吸排気装置


(4)

実登2503416

【第1図】

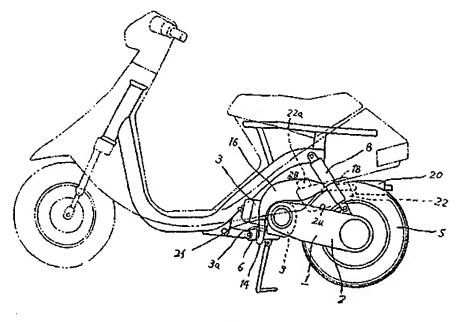

【第2図】

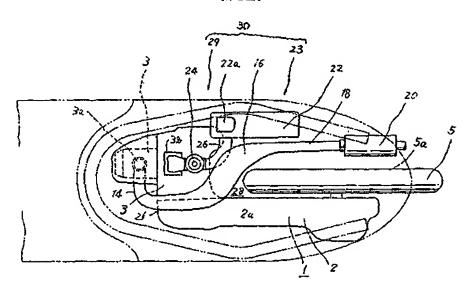

フロントページの続き

(5)

実登2503416

(56)参考文献 - 実開 昭54-12647 (JP. U) 実開 昭56-115518 (JP. U) 実開 昭51-9138 (JP. U) 実開 昭61-19620 (JP. U)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.